
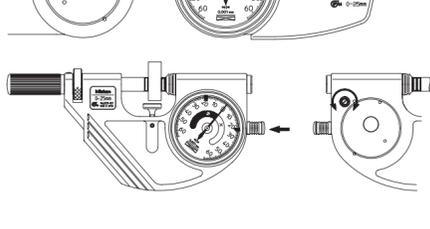
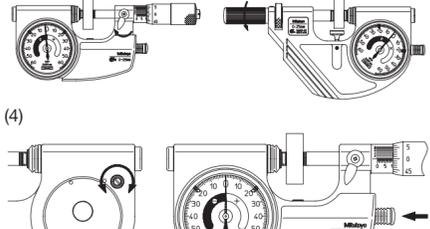
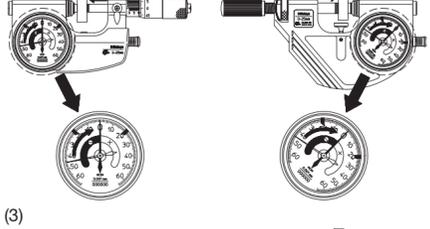
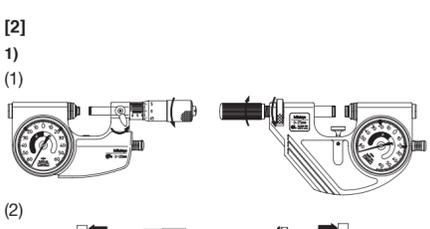
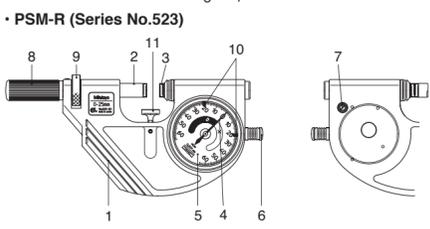
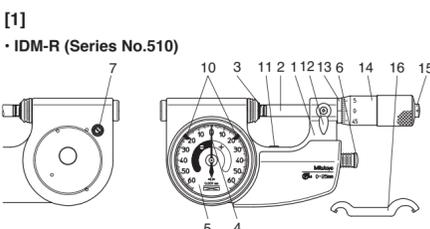
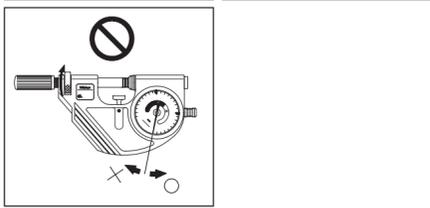


指示マイクロメータ、スナップメータ

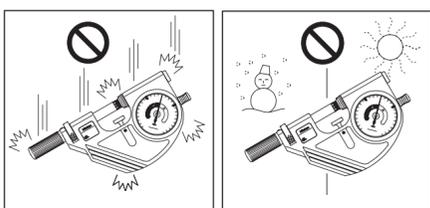

安全に関する注意

商品のご使用に当たっては、記載の仕様・機能・使用上の注意に従ってご使用ください。それ以外でご使用になりますと安全性を損なうおそれがあります。

海外移動に関するご注意

本製品は、「外国為替及び外国貿易法」の規制対象品です。本製品やその技術を海外転送する場合は、事前に弊社にご相談ください。

本器の測定面は鋭利に尖っています。身体を傷つけないよう、取り扱いには十分気をつけてください。

重要

- 急激な温度変化のある場所での使用、保管は避けてください。また、ご使用の際は室温に十分なじませてください。
- 湿気やほこりの多い場所での使用は避けてください。
- クーラントなどの飛沫が直接かかる場合は、使用後に防锈処理を行ってください。錆は故障の原因になります。
- 落下などの急激なショックを与えたり、過度の力を加えないでください。
- スタンドに取り付けて使用する場合は、フレームの肉厚部を締付けするようにしてください。所定以外の箇所を強く締め付けると、平行度や指示の安定感が悪くなる場合があります。
- 指針が指示値が目盛の範囲を超えたら、それ以上スピンドルを前進させないでください。インジケータ部の破損の原因となります。
- 測定前には必ず基点合わせを行ってください。

以下の文章は左のイラストと合わせてお読みください。

[1] 各部の名称

- フレーム
- スピンドル
- アンビル
- 指針
- 目盛板
- 押しボタン
- ゼロ調整ツマミ
- クラウンキャップ
- リードナット
- リミット針：公差の位置を設定します。任意の位置に指で動かさせます。
- ワークストップ：測定物を支持します。任意の位置に六角穴付き止めネジ(M3)で固定します。(IDM-R/ Series 510は別売り)
- クランプ
- 外筒
- シンプル
- 止めネジ
- スプナ

*1: PSM-R/ Series 523のみ

*2: IDM-R/ Series 510のみ

[2] 基点合わせ

《 》はPSM-R/ Series 523の部品名称を示します。

重要

- 本器の基点合わせは、定期検査を受けている基点合わせ用のゲージブロック、マイクロメータ基準棒、または測定物専用のマスターゲージをご使用ください。
- 基点合わせ前に、使用するゲージと本器の測定面をきれいに拭いてください。
- 基点合わせ時は、スピンドルが前進する方向で移動させください。
- 基点合わせは測定時と同じ姿勢、条件で行ってください。
- 目盛板は約10目盛分しか回転できません。この限度を超えてゼロ調整ツマミを過度の力で回さないでください。

表記

- 製作寸法が12.5^{+0.08}のように公差が一方によっている場合は、公差の中央値がゼロ目盛近くになるように12.54±0.04と変更して公差を設定してください。
- シンプル《リードナット》の回転は重く設定されています。

1) インジケータ部の基点合わせ

- クランプ(クラウンキャップ)をゆるめシンプル《リードナット》を回転させて、基点合わせに用いるゲージがはきめる様になるまでスピンドルを後退させます。
 - ゲージをスピンドルとアンビルの両測定面ではさま、指針がゼロの位置になる様にシンプル《リードナット》を回転させてスピンドルの位置を調整します。この時にスピンドルの位置の調整は必ず測定範囲を縮める方向で移動させてください。(指針はマイナスからプラスへ移動させ0付近で止める)
 - クランプ(クラウンキャップ)を締め、スピンドルを固定します。
 - 押しボタンを押します。指針がゲージの指示値を示します。最後に、マイナスドライバーを用いてゼロ調整ツマミを回転させ、目盛板の位置を合わせます。(目盛板は両方向に約10目盛ずつ回転できます。)
- マイクロメータ部の基点合わせ (IDM-R/ Series 510のみ)
 - ゼロ調整ツマミをマイナスドライバーで回転させ、目盛板の0の位置を真上に合わせます。
 - シンプルを回転させ、指針が目盛板の0の位置に合わせたとき、シンプルのゼロが外筒の基準と完全に一致していない場合には次のように基点を調整してください。
 - その差が±0.01mm程度以上の場合
 - スプナで外筒を回しシンプルのゼロ線と外筒の基準を合わせます。その差が±0.01mm程度以上の場合
 - スプナで止めねじをゆるめ、シンプルを外してシンプルのゼロを外筒の基準に合わせます。そして、もとの様に止めねじをスプナで締めてシンプルを固定します。なお、わずかな調整は前記a)の方法で基点を合わせます。

[3] 測定方法

押しボタンを押して、測定面に測定物を挿入し、基点合わせのときと同じ姿勢、条件で測定してください。

[4] 仕様

- インジケータの指示バラツキ：0.4μm
- インジケータの指示誤差：1μm
- インジケータの指示範囲：±0.06mm
- インジケータの目盛：0.001mm
- 測定力：5〜10N
- 使用温度範囲：5°C〜40°C
- 保存温度範囲：−10°C〜60°C

[5] 使用環境について

本器の保護等級は、IP54 (IEC規格による) です。噴流が直接かかる場所や水没する場所では、クーラント等の浸入を防ぎきれませんので、使用しないでください。

参考

- 規格内容 (IP54保護等級)
 - 対異物侵入。(等級5)：装置の機能に有害な影響があるほどの異物侵入しない。
 - 対水の侵入(等級4)：いかなる方向からの水の飛沫を受けても、装置に有害な影響があるほどの水は浸入しない。

Feinzeigermessschrauben, Passameter

Sicherheitsmassnahmen

Um die Sicherheit des Anwenders zu gewährleisten, benutzen Sie dieses Gerät entsprechend den Hinweisen und Spezifikationen in dieser Bedienungsanleitung.

Hinweise zu Exportbestimmungen

Sie verpflichten sich, keine Handlungen auszuführen, die, direkt oder indirekt, gegen irgendein Gesetz der USA, Japans oder Ihres Landes oder gegen sonstige internationale Verträge in Bezug auf Export oder Re-Export von Wirtschaftsgütern verstoßen.

Die Messflächen sind scharfkantig. Verletzungsgefahr!

WICHTIG

- Das Gerät darf nicht auseinander genommen werden.
- Benutzen und lagern Sie das Gerät nicht an Orten, an denen es plötzlichen Temperaturschwankungen ausgesetzt ist. Vor der Benutzung muss sich die Bügelmessschraube an die Raumtemperatur anpassen.
- Lagern Sie das Gerät nicht an Orten, an denen es Staub und Feuchtigkeit ausgesetzt ist.
- Falls die Bügelmessschraube beim Einsatz Kühleffizienzen oder ähnlichem direkt ausgesetzt ist, treffen Sie nach dem Gebrauch Rostschutzmaßnahmen. Rost verursacht Fehlfunktionen.
- Wenden Sie keine übermäßige Kraft auf die Bügelmessschraube an und lassen Sie sie nicht fallen.
- Bei der Befestigung des Gerätes an einem Halter muss die Klemmung am breiteren Teil des Bügels erfolgen. Wenn andere Bereiche der Bügelmessschraube festgeklemmt werden, kann dies die Stabilität der Messung und die Parallelität der Messflächen beeinträchtigen.
- Drehen Sie die Spindel nicht weiter, wenn sich der Zeiger ausserhalb des Anzeigebereichs befindet. Dies kann zur Beschädigung der Anzeige führen.
- Vor der Messung muss der Nullpunkt eingestellt werden.

Beim Lesen dieses Textes auf die Abbildungen links Bezug nehmen.

[1] Teilebezeichnung

- Bügel
- Messspindel
- Amboss
- Zeiger
- Strichskale
- Amboss-Rückzugsknopf
- Schraube für Nullstellung
- Spindelklemmeinrichtung
- Spindel Führungsmutter
- Toleranzmarken: Zur Einstellung des Toleranzbereiches; die Toleranzmarken können manuell an beliebige Positionen verschoben werden.
- Werkstückauflage: Zur Unterstützung des Werkstücks; stellen Sie die Werkstückauflage mit Hilfe der Innenschekant-Einstellschrauben (M3) auf eine beliebige Höhe ein. (Für IDM-R/ Serie 510 muss die Werkstückauflage separat bestellt werden.)
- Freno
- Mango
- Tambor
- Skalentrommel
- Einstellschraube
- Schraubenschlüssel

*1: nur für PSM-R/Serie 523

*2: nur für IDM-R/Serie 510.

[2] Nullpunkt-Einstellung

Im folgenden Text gilt je nach Gerätetyp die in Klammern [] angegebene Teilebezeichnung.

WICHTIG

- Achten Sie darauf, für die Nullpunkt-Einstellung das dafür vorgesehene Endmaß (die Endmaße müssen regelmäßig überprüft werden), Norm für Bügelmessschrauben oder Referenz-Werkstück zu verwenden.
- Wischen Sie die Messflächen des Endmaßes und der Bügelmessschraube sorgfältig ab, bevor Sie die Nullpunkt-Einstellung vornehmen.
- Beim Einstellen des Nullpunkts die Spindel klemmen, wenn die gewünschte Spindelposition erreicht wurde.
- Führen Sie die Einstellung des Nullpunktes unter den gleichen Bedingungen durch wie Messungen.
- Die Strichskale kann bis zu 10 Schrittwerten in beide Richtungen gedreht werden. Die Nullstellungsschraube darf nicht gewaltsam über diesen Bereich hinaus gedreht werden.

HINWEISE

- Wenn die Toleranz für den Nennwert z. B. mit 12.5^{+0.08} angegeben ist, stellen Sie den Toleranzwert bei 12.54±0.04 ein (das ist der Mittelwert der Toleranz mit Nullpunkt auf der Strichskale übereinstimmt).
- Achten Sie darauf, dass die [Skalentrommel/Spindelführungsmutter] fest eingependelt ist.

1) Nullpunkt-Einstellung der Anzeige

- Lösen Sie die [Spindelfeststelleneinrichtung/Spindelklemmeinrichtung], drehen Sie die [Skalentrommel/Spindelführungsmutter] und ziehen Sie dann die Spindel zurück, damit das Endmaß für die Nullpunkt-Einstellung in die Position zu stellen.
- Halten Sie das Endmaß zwischen die Messflächen von Spindel und Amboss und stellen Sie die Spindel durch Drehen der [Skalentrommel/Spindelführungsmutter] so ein, dass der Zeiger auf Null steht.
- Beim Einstellen der Spindelposition die Spindel stets so bewegen, dass der Messbereich verkleinert wird (um das Spindelgesicht zu entfernen).
- Ziehen Sie die [Spindelfeststelleneinrichtung/Spindelklemmeinrichtung] an, um die Spindel zu fixieren.
- Drücken Sie den Amboss-Rückzugsknopf. Der Zeiger zeigt jetzt den Wert des Einstellmaßes an. Stellen Sie dann die Position der Strichskale ein, indem Sie mit einem Schraubendreher die Schraube für die Nullpunkt-Einstellung drehen. Die Strichskale kann bis zu 10 Schrittwerten in beide Richtungen gedreht werden.)

2) Nullpunkt-Einstellung der Bügelmessschraube

- (Lesen Sie diesen Abschnitt, wenn Sie die IDM-R/ Serie 510 benutzen.)
- Drehen Sie die Schraube für die Nullpunkt-Einstellung mit einem Schraubendreher, um den Nullpunkt auf der Strichskale auf die 12 Uhr-Position zu stellen.
 - Drehen Sie dann die Skalentrommel, so dass der Zeiger auf der Strichskale auf 0 steht. Wenn die Null-Linie auf der Skalentrommel dann nicht mit der Referenzlinie auf der Skalenhülse übereinstimmt, führen Sie die Nullpunkt-Einstellung durch, wie nachfolgend beschrieben.
 - Wenn die Abweichung ±0.01mm oder weniger beträgt
 - Drehen Sie die Skalenhülse mit dem Schraubenschlüssel, bis die Referenzlinie mit der Null-Linie auf der Skalentrommel eine Linie bildet.
 - Wenn die Abweichung mehr als ±0.01mm beträgt
 - Lösen Sie die Einstellschraube mit dem Schraubenschlüssel, nehmen Sie die Skalentrommel ab, um ihre Null-Linie in Übereinstimmung mit der Referenzlinie auf der Skalenhülse zu bringen. Setzen Sie dann die Skalentrommel wieder ein und ziehen Sie die Einstellschraube mit dem Schraubenschlüssel an. Falls jetzt noch eine Feininstellung erforderlich ist, stellen Sie den Nullpunkt ein, wie in Abschnitt a) beschrieben.

[3] Messmethode

Drücken Sie den Amboss-Rückzugsknopf und setzen Sie das Werkstück zwischen die Messflächen. Führen Sie die Messung in der gleichen Position und unter den gleichen Bedingungen durch wie die Nullpunkt-Einstellung.

[4] Spezifikationen

- Wiederholpräzision (Feinzeiger)：0,4μm
- Fehlergrenze (Feinzeiger)：1μm (0,00005")
- Fehlergrenze (Messschraube)：±0,06mm
- Zielferschnittwert：0,001mm (0,00005")
- Messkraft：5 bis 10N
- Betriebstemperatur：5°C bis 40°C
- Lagertemperatur：−10°C bis 60°C

[5] Umgebungsbedingungen

Die Schutzart dieses Messinstrumentes ist IP-54 (IEC). Das Gerät sollte jedoch nicht an Orten eingesetzt werden, an denen es Salzwasser (Kühlflißigkeit) direkt ausgesetzt ist oder in Kühlflißigkeit eingetaucht wird.

TIP

- Definition von IP-54:
 - Schutz gegen Eindringen von Staub (Klasse 5): Staub darf nur in einer solchen Menge eindringen, dass die Funktion nicht beeinträchtigt wird.
 - Schutz gegen Eindringen von Spritzwasser (Klasse 4): Wasser, das aus jeder Richtung gegen das Gehäuse spritzt, darf keine schädlichen Wirkungen haben.

Mitutoyo Corporation
Kawasaki, Japan
http://www.mitutoyo.co.jp

Micrómetro indicativo (Pasa/NoPasa)

Precauciones de Seguridad

Para la seguridad del operador, use este instrumento conforme a las instrucciones y especificaciones que se dan en este Manual de Usuario.

Nota sobre ley de exportación

Usted debe de aceptar no cometer acto que, directa o indirectamente, viole cualquier ley o regulación de Japón o su país, o cualquier otro tratado internacional, relacionado con exportación o re-exportación de cualquier productos.

El borde de la punta de contacto de este instrumento es filoso. Manéjelo con mucha precaución para que no se lastime.

PRECAUCIÓN

- No desarme este instrumento.
- No use ni almacene este instrumento en un lugar donde la temperatura cambie repentinamente. Antes de usar el instrumento, permita que se establezca a la temperatura del área de trabajo.
- No almacene este instrumento en un lugar expuesto al polvo y humedad.
- Si este instrumento se usa en un lugar expuesto a la salpicadura del refrigerante o algo similar, tómelo la prevención anticorrosiva después del uso. La corrosión puede causar problema.
- No aplique una fuerza excesiva a este instrumento ni lo deje caer.
- Para montar el instrumento al soporte, sujételo apretando la parte gruesa del cuerpo principal. Se debe evitar apretar otras partes ya que puede deteriorar la estabilidad de mediciones y el paralelismo de las caras de medición.
- No recorra más el husillo si la aguja está fuera del rango de indicación en la carátula. Si lo hace puede causar error de la parte del indicador de este instrumento.
- Asegúrese de ejecutar el ajuste del cero antes de la medición.

Observe las ilustraciones de la izquierda mientras lee las instrucciones.

[1] Nombre y Función de Cada Parte

- Cuerpo principal
- Husillo
- Tope
- Aguja
- Carátula
- Botón de retracción del tope
- Tornillo de ajuste de cero
- Manija de sujeción del husillo
- Freno del husillo
- Indicador de tolerancia: Fije el rango de tolerancia. Este indicador de tolerancia se puede mover a una posición arbitraria con los dedos.
- Soporte para piezas: Sujeta la pieza de trabajo. Fije este soporte en una posición arbitraria usando tornillos de fijación con cabeza hexagonal (M3). (Este soporte para piezas se debe adquirir por separado para el IDM-R/ Series No. 510.)
- Freno
- Mango
- Tambor
- Tornillo de fijación
- Llave

*1: Sólo para el PSM-R/ Series No. 523

*2: Sólo para el IDM-R/ Series No. 510

[2] Ajuste del Cero

Lea el siguiente texto seleccionando el nombre de parte adecuado en el parentesis [] de acuerdo con el instrumento que se usa.

IMPORTANTE

- Asegúrese de usar la barra patrón exclusiva para el ajuste del cero. 1 barra estándar para micrómetro, o patrón maestro para la pieza de trabajo (todo esto debe ser inspeccionado periódicamente), para ajustar al cero de este instrumento.
- Limpie las caras de medición de la barra patrón y del instrumento antes de hacer el ajuste a cero.
- Al ajustar el cero, fije el husillo en su lugar moviéndolo hacia delante.
- Ajuste el cero en la misma posición y condiciones en las cuales se efectúa la medición.
- La carátula se puede girar 10 graduaciones aproximadamente en las dos direcciones. No gire el tornillo de ajuste de cero forzadamente sobrepasando este rango.

NOTA

- Si la tolerancia para la dimensión nominal se da como 12.5^{+0.08} determine la tolerancia como 12.54±0.04 para que el valor central de la tolerancia se acerque al punto cero en la carátula.
- Note que la rotación del [tambor/freno del husillo] está forzada.

1) Ajuste del cero de la parte de indicador

- Alfije el [freno/manija de sujeción del husillo], gire el [tambor/freno del husillo], luego retraga el husillo de modo que el patrón que se utiliza para el ajuste del cero se pueda insertar.
- Sujete el patrón con las caras de medición del husillo y del tope, luego ajuste la posición del husillo para que la aguja indique el punto cero, girando el [tambor/ freno del husillo].
- Al ajustar la posición del husillo, mueva el husillo para reducir el intervalo de medición.
- Apretete el [freno/manija de sujeción del husillo] para fijar el cero.
- Aprime el botón de retracción del tope, y la aguja señalará el valor indicado del patrón. Al final, ajuste la posición de la carátula girando el tornillo de ajuste de cero usando un desarmador. (La carátula se puede girar aproximadamente 10 graduaciones en las dos direcciones.)

2) Ajuste del cero de la parte de micrómetro

- (*Lea esta sección si se usa el IDM-R/ Series No. 510.)
- Gire el tornillo de ajuste de cero con un desarmador para fijar el punto cero en la carátula en la posición de 12 horas.
 - Luego gire el tambor para que la aguja indique cero en la carátula. Si la línea cero en el tambor no coincide con la línea de referencia en el mango, ajuste el cero con la siguiente manera.
 - a) Si la desviación es ±0.01mm (±0.0004") o menos
 - Gire el mango con una llave para que su línea de referencia se alinee con la línea cero en el tambor.
 - b) Si la desviación es más de ±0.01mm (±0.0004")
 - Alfije el tornillo de fijación con la llave, luego desmonte el tambor para ajustar que su línea cero se alinee con la línea de referencia en el mango. Después de este ajuste, monte el tambor apretando el tornillo de fijación con la llave. Si se requiere un ajuste fino, haga el ajuste del cero en la misma forma que el procedimiento a) arriba descrito.

[3] Método de Medición

Aprima el botón de retracción del tope, inserte la pieza de trabajo entre las dos caras de medición, luego ejecute la medición en la misma posición y condiciones que las del ajuste del cero.

[4] Especificaciones

- Dispersión de indicación：0.4 μm (0.00002")
- Error de indicación：1 μm (0.00005")
- Rango de indicación：±0.06mm (±0.0023")
- Resolución：0.001mm (0.00005")
- Fuerza de medición：5 a 10 N
- Temperatura de operación：5°C a 40°C
- Temperatura de almacenamiento：−10°C a 60°C

[5] Condición Ambiental

El nivel de protección contra el agua de este instrumento es IP-54 (IEC). Sin embargo, no lo use en un lugar donde esté directamente sujeto a la salpicadura del agua (refrigerante) o en un lugar sumergido en el refrigerante.

TIP

- Explicación de IP54
 - Protección contra el polvo (clase 5): El polvo no debe penetrar al grado que afecte a la operación del equipo.
 - Protección contra la salpicadura del agua (clase 4): La salpicadura del agua en cualquier dirección contra el equipo no debe afectar su operación.

Mitutoyo Corporation
Kawasaki, Japan
http://www.mitutoyo.co.jp

Tolerantieschroefmaat, Tolerantiemeetkaliber

Veiligheidsmaatregelen

Voor een veilig gebruik dient u te aanwijzingen en specificaties in deze handleiding in acht te nemen.

Naleving van exportregels

U dient de nationale, Japanse en internationale wetten, regels en verdragen ten aanzien van de export en doorlevering van goederen en technologie strikt na te leven te voorkomen dat deze door uw handelen, direct of indirect, over-treden worden.

De rand van het meetvlak van dit instrument is scherp. Gebruik het met de nodige voorzichtigheid om verwondingen te voorkomen.

VOORZICHTIG

- Delemonteer dit instrument niet.
- Gebruik of bewaar dit instrument niet op plaatsen waar de temperatuur abrupt verandert. Voordat u het instrument gebruikt moet de temperatuur van het instrument voldoende gestabiliseerd zijn op omgevings-temperatuur.
- Bewaar dit instrument niet op plaatsen waar het blootstaat aan stof of vocht.
- Als dit instrument gebruikt wordt op plaatsen waar het in direct contact komt met water of koelvloeistof moet u na het gebruik de nodige maatregelen tegen corrosie nemen. Anders kunnen er problemen door corrosievorming ontstaan.
- Oefen geen grote krachten op het instrument uit en laat het niet vallen.
- Voor het inklemmen van de schroefmaat in een houder mag alleen het dikke gedeelte van de beugel gebruikt worden. Het inklemmen op andere plaatsen moet voorkomen worden omdat dit ten koste van de meeststabieliteit en de paralleliteit van de meetvlakken kan gaan.
- Draai de spindel niet verder als de wijzer buiten de verdeling op de wijzerplaat komt, anders kunt u de ingebouwd klock beschadigen.
- Stel altijd het nulpunt in voordat u gaat meten.

Zie ook de afbeeldingen aan de linker zijde, wanneer u deze handleiding leest.

[1] Naam en functie van de onderdelen

- Beugel
- Spindel
- Aambeeld
- Wijzer
- Wijzerplaat
- Aambeeld terugtreknoop
- Nulstelschroef
- Spindelverplaatsingsmoer
- Tolerantieveters: Voor instellen tolerantiegebied. U kunt de wijzers met uw vinger naar de gewenste positie verplaatsen.
- Werkstuk aanslag: Ondersteun het werkstuk. Zet de aanslag op de gewenste hoogte vast met de inbusboutjes (M3). (Deze aanslag kan apart aangebracht worden bij de IDM-R/ Series 510.)
- Spindelblokkering
- Vastzetschroef
- Schaalverdeling
- Trommel
- Vastzetschroef
- Instelstelsleutel

*1: alleen voor PSM-R/Serie 523.

*2: alleen voor IDM-R/Serie 510.

[2] Nulpunt instellen

Kies bij het lezen van onderstaande zinnen steeds de op uw instrument van toepassing zijnde onderdeelnaam tussen de [] haakjes.

BELANGRIJK

- Gebruik altijd de juiste referentie voor het instellen van het nulpunt (gebruik moeter/nuldiode gecontroleerd worden), bijvoorbeeld een eindmaat of instelmaat van schroefmatten, of een speciaal referentiekalibers of normwerkstuk met de nominale werkstukmaat.
- Veeg de meetvlakken van het instrument en de referentie schoon voordat u het nulpunt gaat instellen.
- Bij het instellen van het nulpunt de spil op de plaats klemmen, terwijl deze in voorwaartse richting wordt bewogen.
- Voor het instellen van het nulpunt in dezelfde positie en condities uit als tijdens de meting gebruikt worden.
- De klok kan ongeveer 10 gradaties in beide richtingen verroteld worden. Draai de schroef voor nulstelling nooit met kracht buiten dit bereik.

OPMERKING

- Als de tolerantie voor een maat is opgegeven als 12.5^{+0.08}, stel dan het tolerantiegebied in als 12.54±0.04, zodat het midden van het tolerantiegebied gelijk komt te liggen met het nulpunt van de klok.
- Zorg ervoor dat de [trommel/spindel verplaatsingsmoer] stevig is aange draaid.

1) Nulstellen van de klok.

- Zet de spindelblokkering los en draai aan de [trommel/spindel verplaatsingsmoer] om voldoende ruimte te maken, druk dan op de aambeeld terugtreknoop om de te gebruiken referentie tussen de meting te plaatsen.
- Laat de knop weer los en zorg dat de meetvlakken goed contact hebben met de referentie, verdraai dan de spindel met de [trommel/spindel verplaatsingsmoer] totdat de wijzer op de nul staat.
- Bij het instellen van de spilpositie van de spil altijd zo bewegen, zodat het meetbereik beperkt wordt.
- Zet de spindelblokkering vast.
- Druk op de spindel terugtreknoop, de wijzer geeft de waarde t.o.v. de referentie aan. Draai, indien nodig, met een schroevendraaier aan de nulstelschroef om de klok precies op nul te zetten. (De klok kan op deze manier circa 10 schaaldelen in beide richtingen verroteld worden.)

2) Nulstellen van het schroefmaat gedeelte.

- (Lees dit gedeelte alleen als u de IDM-R/Serie 510 gebruikt.)
- Zet het nulpunt van de klok precies op de 12 uur' positie door met een schroevendraaier de nulstelschroef te verdraaien.
 - Draai aan de trommel tot de wijzer op nul staat. Als de nullijn van de trommel nu niet in lijn staat met de lijn van de vaste schaalverdeling-knop u van schroefmaat als volgt op nul zetten.
 - a) Als de afwijking kleiner of gelijk is aan ±0.01mm (±0.0004")
 - Verdraai de vaste schaalverdeling met de instelstelsleutel totdat de nullijn op de trommel precies in het verlengde van de lijn op de vaste schaalverdeling staat.
 - b) Als de afwijking groter is dan ±0.01mm (±0.0004")
 - Draai de vastzetschroef los met de instelstelsleutel, trek de trommel los en zet deze weer zodanig terug dat de nullijn op de trommel precies in het verlengde van de lijn op de vaste schaalverdeling staat. Zet daarna de trommel weer vast door met de instelstelsleutel de vastzetschroef weer aan

