


## インジケータ外付け式スナップメータ

## Passameter mit extern montierter Messuhr

## Medidores para exteriores Pasa/No pasa con indicador

## Passameter

## Passamètre (Micromètre type calibre) avec comparateur en option

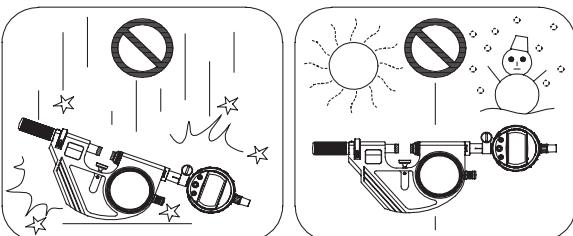


**安全に関する注意**  
商品のご使用に当たっては、記載の仕様・機能・使用上の注意に従ってご使用ください。それ以外でご使用になりますと安全性を損なうおそれがあります。

**海外移転に関するご注意**  
本製品は、「外国為替及び外国貿易法」の規制対象品です。本製品やその技術を海外移転する場合は、事前に弊社にご相談ください。

**注意**  
本器の測定面は鋭利に尖っています。身体を傷つけないよう、取り扱いには十分気を付けてください。

**VORSICHT**

**WICHTIG**  
• 分解はしないでください。  
• 急激な温度変化のある場所での使用、保管は避けてください。また、ご使用の際は室温に十分なじませてください。  
• 湿気やほこりの多い場所での保管は避けてください。  
• クーラントなどの飛沫が直接かかる場所で使用される場合は、使用後に防錆処理を行ってください。錆は故障の原因になります。  
• 落下などの急激なショックを与えた後、過度の力を加えないでください。  
• スタンドに取り付けて使用する場合は、フレームの肉厚部を締付けるようにしてください。所定以外の箇所を強く締め付けると、平行度や指示の安定度が悪くなることがあります。  
• 指示器の指示値が指示範囲を超えてしまったら、それ以上スピンドルを前進させないでください。指示器の破損の原因となります。  
• 測定前には必ず基点合わせを行ってください。

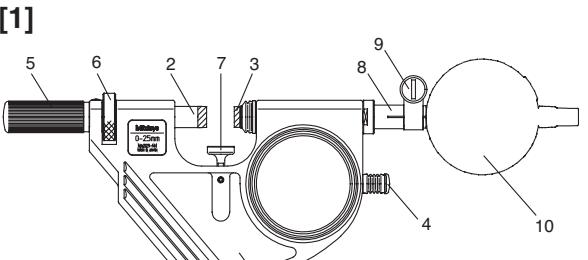

### [1] 各部の名称

1. フレーム
2. スピンドル
3. アンビル
4. 押しボタン
5. クランプキャップ
6. リードナット
7. ワークstattバー: 測定物を支持します。任意の位置に6角穴付き止めねじ(M6)で固定します。
8. ダイヤルホルダ: 指示器を取り付けます。  
\*取り付け径:  $\phi 8^{+0.015}_0$  mm
9. クランプネジ: 指示器を固定します。
10. 指示器: 別売りです。要求精度、指示範囲など、測定スタイルに合わせ選択してください。

### [2] 指示器の取り付け

図は指示器(ABSデジマチックインジケータ/543シリーズ)を取り付けた場合を示します。

**重要**

指示器のステム部を必要以上に締めすぎないよう注意してください。作動不良の原因になります。

- (1) 指示器のステム部をダイヤルホルダへ挿入します。
- (2) クランプキャップをゆるめリードナットを回転させ、アンビル作動範囲の中間付近(アンビルがフリーの状態から約1mm後退した位置)が、指示器の指示範囲の中間付近になる様、指示器の挿入量を調整します。
- (3) 調整された位置で、クランプネジを締め付け、指示器を固定します。
- (4) 押しボタンを押し、指示器が正常に作動する事を確認します。

### [3] 基点合わせ

**重要**

- 本器の基点合わせは、定期検査を受けている基点合わせ用のゲージブロック、マイクロメータ基準棒、または測定物専用のマスターゲージをご使用ください。
- 基点合わせ前に、使用するゲージと本器の測定面をきれいに拭いてください。
- 基点合わせは測定時と同じ姿勢、条件で行ってください。

### 注記

リードナットの回転は重く設定されています。

- (1) クランプキャップをゆるめリードナットを回転させて、基点合わせに用いるゲージがはさめる様になるまでスピンドルを後退させます。
- (2) ゲージをスピンドルとアンビルの両測定面ではさみ、アンビル作動範囲の中間付近になる様にリードナットを回転させてスピンドルの位置を調節します。
- (3) クランプキャップを締め、スピンドルを固定します。
- (4) 押しボタンを何度も押し、指示器の値を安定させてから、指示器のゼロセット機能により、表示値をゼロセットします。

### [4] 測定方法

押しボタンを押して、測定面間に測定物を挿入し、基点合わせのときと同じ姿勢、条件で測定してください。

### [5] 仕様

- アンビルの作動範囲 : 2mm
- 指示バラツキ : 0.4μm
- 測定力 : 5 ~ 10N
- 使用温度範囲 : 5°C ~ 40°C
- 保存温度範囲 : -10°C ~ 60°C

Mitutoyo Corporation  
Kawasaki, Japan  
<http://www.mitutoyo.co.jp>

## Sicherheitsmaßnahmen

Zur Gewährleistung der Bediener Sicherheit verwenden Sie das Gerät bitte ausschließlich in Übereinstimmung mit den in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Anweisungen und Spezifikationen.

## Einhaltung der Exportkontrollbestimmungen

Die nachfolgend beschriebenen Produkte, Technologien oder Software-Programme unterliegen möglicherweise nationalen, internationalem oder japanischen Exportbestimmungen. Der direkte oder indirekte Export dieser Güter ohne Genehmigung der zuständigen Behörden kann daher gegen die Exportbestimmungen und geltenden Gesetze verstößen.

**注意**  
Die Messflächen sind scharfkantig – Vorsicht bei der Handhabung, Verletzungsfahr!

**VORSICHT**

**WICHTIG**  
• Dieses Messgerät darf nicht zerlegt werden.  
• Messgerät nicht an Orten mit abrupten Temperaturschwankungen lagern. Vor der Verwendung des Messgeräts warten, bis eine thermische Stabilisierung in Bezug auf die herrschende Raumtemperatur erfolgt.  
• Messgerät nicht an Orten einsetzen, an denen es Staub oder Feuchtigkeit ausgesetzt ist.  
• Bei Verwendung des Messgeräts an Orten, an denen es Kühlmittelspritzern o.ä. ausgesetzt ist, sind nach dem Gebrauch Korrosionsschutzmaßnahmen zu treffen. Korrosion führt zu Schäden am Messgerät.  
• Das Messgerät darf nicht lassen und keinen übermäßigen Kräften aussetzen.  
• Falls das Messgerät an einen Ständer montiert werden soll, muss es am dicken Teil des Bügels festgespannt werden. Andernfalls ist die Parallelität der Messflächen nicht gewährleistet.  
• Wenn der Anzeigewert der Messuhr den Anzeigebereich überschreitet, darf die Spindel nicht weiter vorbewegt werden. Andernfalls wird die Messuhr beschädigt.  
• Vor der Messung stets eine Nullpunktinstellung vornehmen.

## [1] Bezeichnung und Funktion der einzelnen Bauteile

1. Bügel
2. Spindel
3. Amboss
4. Amboss-Rückzugtaste
5. Festselleneinrichtung
6. Messspindelmutter
7. Werkstückauflage: Auflage für das Werkstück; Werkstückauflage kann mit Innensechskantschrauben (M3) in beliebige Position gebracht werden
8. Messuhrrhalter: Aufnahme der Messuhr.  
\*取り付け径:  $\phi 8^{+0.015}_0$  mm (Ausführung mit metrischer Skala) /  $\phi 9.53^{+0.015}_0$  mm (Ausführung mit Zollskala)
9. Klemmschraube: zum Festspannen der Messuhr
10. Messuhr: Sonderzubehör; je nach Messaufgabe Messuhr mit der gewünschten Genauigkeit wählen.

## [2] Anbringung der Messuhr

Die Abbildung zeigt, wie eine analoge Messuhr an das Passameter montiert wird. Es können auch z.B. ABS DIGIMATIC Messuhren der Serie 543 montiert werden.

**WICHTIG**  
Vorsichtig vorgehen und darauf achten, dass der Schaft der Messuhr nicht zu fest eingespant wird. Andernfalls kann es zu einer Funktionsstörung der Messuhr kommen.

- (1) 指示器のステム部をダイヤルホルダへ挿入します。
- (2) クランプキャップをゆるめリードナットを回転させ、アンビル作動範囲の中間付近(アンビルがフリーの状態から約1mm後退した位置)が、指示器の指示範囲の中間付近になる様、指示器の挿入量を調整します。
- (3) 調整された位置で、クランプネジを締め付け、指示器を固定します。
- (4) 押しボタンを押し、指示器が正常に作動する事を確認します。

## [3] Nullpunktinstellung

**WICHTIG**

- 本器の基点合わせは、定期検査を受けている基点合わせ用のゲージブロック、マイクロメータ基準棒、または測定物専用のマスターゲージをご使用ください。
- 基点合わせ前に、使用するゲージと本器の測定面をきれいに拭いてください。
- 基点合わせは測定時と同じ姿勢、条件で行ってください。

## HINWEIS

リードナットの回転は重く設定されています。

- (1) クランプキャップをゆるめリードナットを回転させて、基点合わせに用いるゲージがはさめる様になるまでスピンドルを後退させます。
- (2) ゲージをスピンドルとアンビルの両測定面ではさみ、アンビル作動範囲の中間付近になる様にリードナットを回転させてスピンドルの位置を調節します。
- (3) クランプキャップを締め、スピンドルを固定します。
- (4) 押しボタンを何度も押し、指示器の値を安定させてから、指示器のゼロセット機能により、表示値をゼロセットします。

押しボタンを押して、測定面間に測定物を挿入し、基点合わせのときと同じ姿勢、条件で測定してください。

## [5] 仕様

- Amboss-Rückzugbereich : 2mm (0.078")
- Fehlergrenze : 0.4μm (0.00002")
- Messkraft : 5 bis 10N
- Betriebstemperatur : 5°C bis 40°C
- Lagerungstemperatur : -10°C bis 60°C

Mitutoyo Corporation  
Kawasaki, Japan  
<http://www.mitutoyo.co.jp>

## Precauciones de seguridad

Para garantizar la seguridad del operador, use el instrumento siguiendo las instrucciones y las especificaciones expuestas en este manual del usuario.

## Nota sobre la ley de exportación

Los bienes, las tecnologías o el software aquí descritos pueden estar sujetos a controles nacionales o internacionales o a controles japoneses de exportación. La exportación directa o indirecta de dichos productos sin la autorización debida por parte de las autoridades competentes puede significar un incumplimiento de la normativa de los controles de exportación y de la ley.

**Precaución**  
El borde de las puntas de contacto de este instrumento es afilado. Maneje el instrumento con mucho cuidado para evitar lesiones.

## WAARSCHUWING

De uiteinden van het aambeeld en de spindel van dit instrument kunnen scherp zijn. Behandel dit instrument voorzichtig om verwondingen te voorkomen.

## Veiligheidsmaatregelen

Voor een veilig gebruik dient u de aanwijzingen en specificaties in deze handleiding in acht te nemen.

## Naleving van exportregels

De goederen, technologie of software hierin omschreven kunnen zijn onderworpen aan Nationale of Internationale of Japanse exportregels. Om direct of indirect deze producten te exporteren zonder goedkeuring van de geschikte overheidsinstanties kan een overtreding zijn van de exportregels en de wet.

**WAARSCHUWING**  
De uiteinden van het aambeeld en de spindel van dit instrument kunnen scherp zijn. Behandel dit instrument voorzichtig om verwondingen te voorkomen.

## BELANGRIJK

- Demonteert dit instrument niet.
- Gebruik of bewaar dit instrument niet op plaatsen waar de temperatuur abrupt veranderd. Voordat u het instrument gebruikt moet de temperatuur hiervan gestabiliseerd zijn op de omgevingstemperatuur.
- Bewaar dit instrument niet op plaatsen waar het blootstaat aan stof of vocht.
- Als dit instrument gebruikt wordt op plaatsen waar het blootgesteld is aan (koel) vloeistof moet u na het gebruik de nodige maatregelen nemen tegen corrosie. Als er corrosie aan het instrument ontstaat zal het beschadigd raken.
- Oefen geen grote krachten op het instrument en/of laat het niet vallen.
- Om dit instrument op een standaard te monteren, klem het dikke deel van de beugel in. Het inklemmen op andere plaatsen dan die aangegeven zijn moet voorkomen worden om te vermijden dat de meetstabiliteit van de meetvlakken verminderd wordt.
- Draai de spindel niet verder in als de wijzer buiten de verdeling op de wijzerplaat komt. Anders kunt u de meetklok beschadigen.
- Stel altijd het nulpunt in voordat u gaat meten.

## [1] Nombre y función de cada pieza

1. Arco
2. Husillo
3. Tope
4. Botón de retroceso del tope
5. Mango de ajuste del husillo
6. Tuerca de fijación del husillo
7. Soporte de la pieza: Soporta la pieza. Fije este soporte de la pieza a una posición arbitraria con los tornillos de ajuste de cabeza hexagonal (M3).
8. Messuhrrhalter: Aufnahme der Messuhr.  
\*Spanndurchmesser:  $\phi 8^{+0.015}_0$  mm (Ausführung mit metrischer Skala) /  $\phi 9.53^{+0.015}_0$  mm (Ausführung mit Zollskala)
9. Klemmschraube: zum Festspannen der Messuhr
10. Messuhr: Sonderzubehör; je nach Messaufgabe Messuhr mit der gewünschten Genauigkeit wählen.

## [2] Montaje del indicador de carátula

De figura muestra un ejemplo de montaje del indicador de carátula en este instrumento. También es posible montar por ejemplo un Indicador Digimatic ABS serie 543.

## IMPORTANT

Tenga cuidado de no apretar el vástago del indicador excesivamente. El indicador podría funcionar incorrectamente si el vástago se aprieta excesivamente.

- (1) Introduzca el vástago del indicador en la sujeción del indicador de carátula.
- (2) Afloje el mango de fijación del husillo y gire la tuerca de regulación del husillo. Ajuste luego la profundidad de inserción del vástago del indicador de modo que el centro del margen de retroceso del tope (posición a la que retrocede el tope aprox. 1mm de su estado suelto) se acerque al centro del intervalo de indicación del indicador de carátula.
- (3) Apriete el tornillo de fijación para fijar el indicador de carátula a la posición ajustada.
- (4) Presione el pulsador para comprobar que el indicador funcione correctamente.

## [3] Ajuste del punto cero

### IMPORTANT

- Para realizar el ajuste del punto cero de este instrumento, use el bloque calibrador suministrado para el ajuste del punto cero del micrómetro estándar, o los calibradores maestros para la pieza (inspeccione cada dispositivo estándar periódicamente).
- Limpie las superficies de medición del indicador usado y el instrumento antes de realizar el ajuste del punto cero.
- Realice el ajuste del punto cero con la misma orientación y bajo las mismas condiciones que para la medición.

## NOTA

Observe que la tuerca de regulación del husillo está apretada para permitir su rotación.

- (1) Afloje el mango de fijación del husillo, gire la tuerca de regulación del husillo y retroceda el husillo de modo que pueda introducirse el calibrador para el ajuste del punto cero.
- (2) Sujete el calibrador entre las superficies de medición del husillo y el tope, entonces ajuste la posición del husillo de modo que llegue a la vecindad del centro en el intervalo del tope retrocedido girando la tuerca reguladora del husillo.
- (3) Apriete el mango de fijación del husillo para fijar el husillo.
- (4) Druka op de terugtrekknop om de meetklok om de nulwaarde in te stellen.

## [4] Meetmethode

Druk op de aambeeld terugtrekknop, plaats het werkstuk tussen de meetvlakken en voer de meting uit in dezelfde richting en condities als tijdens het nulpunt instellen.

